

sanace poškozené části lepenou protezou
zajistit dubovými kolíky – min.13ks
K lepení nutno použít lepidlo o vyšší pevnosti než je pevnost dřeva
ve směru a v přírodním tahu. Lepidlo musí být aplikováno na dřevo o vlhkosti
do 15%, při teplotě nad 16st.C.. Spára musí být kontaktní.

Seznam poruch






| Lokalizované poruchy | Označení druhu oprav | | | |
|----------------------|----------------------|------------|------------|-----------|
| | Detail 01 | Detail 02a | Detail 02b | Detail 04 |
| 6 KS | 1 KS | 2 KS | 1 KS | |
| Rezerva | 3 KS | 1 KS | | 2 KS |
| Celkem | 9 KS | 2 KS | 2 KS | 3 KS |

Poznámka:
Vzhledem k nepřesnosti zaměření předané stávající dokumentace a kvalitě konstrukce
nutno rozměry ověřit podle skutečnosti na stavbě
Veškeré dřevěné odkryté prvky stropu a přilehlé části stěn budou ošetřeny
ekologicky nezávadným fungicidním a insekticidním nátěrem.
Veškeré prvky krovu budou natřeny fungicidním a insekticidním nátěrem bezbarvým odstínu
Hrany nových prvků krovu budou zkosené a plochy budou obrušené

Detail A

Detail B

Detail C

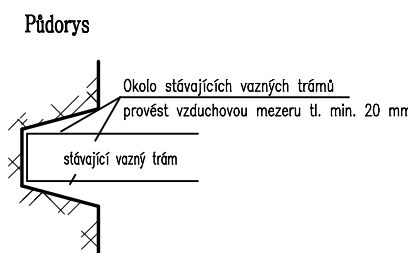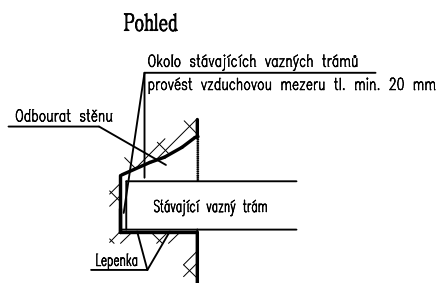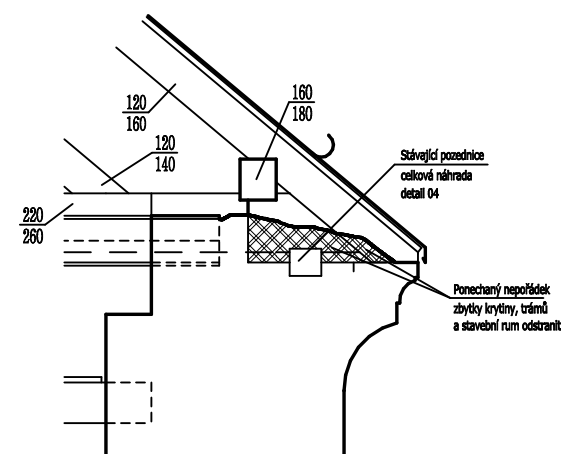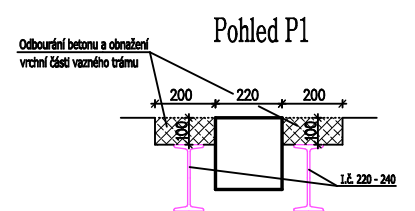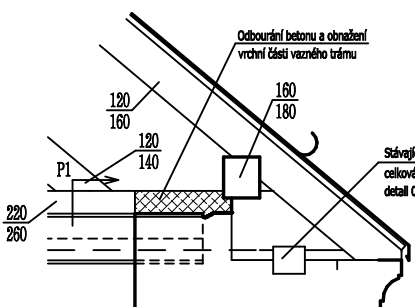

| | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|--|-----------------|
| ZODP.PROJEKTANT ING. CHALOUPSKÝ | VYPRACOVAL M.BARTOŠOVÁ | KONTROLOVAL ING. CHALOUPSKÝ | Ing. Jan CHALOUPSKÝ Projekt, průzkumy a posudky st. U HŘEŠŤ 639 Trutnov | |
| OBJEDNATEL: Správa KRNAP, Dobrušského 3, 543 01, Vrchlabí | | | FORMÁT A4 | 8 A4 |
| AKCE : Vrchlabí – Krkonošské muzeum Areal bývalého kláštera augustiniánů Oprava stropu nad 2.NP a krovu Projekt pro ohlášení udrzovacích prací na kulturní památce | | | DATUM 06/2015 | Projekt |
| | | | ÚČEL Čís.ZAK. 4548/15 | Č. VÝKRESU 3 |
| OBSAH : Oprava poruch – úroveň vazných trámů | | | 1 : 100 | D.1.1.b.6. |