


Půdorys stropní k-ce SV část stropu nad 1.np

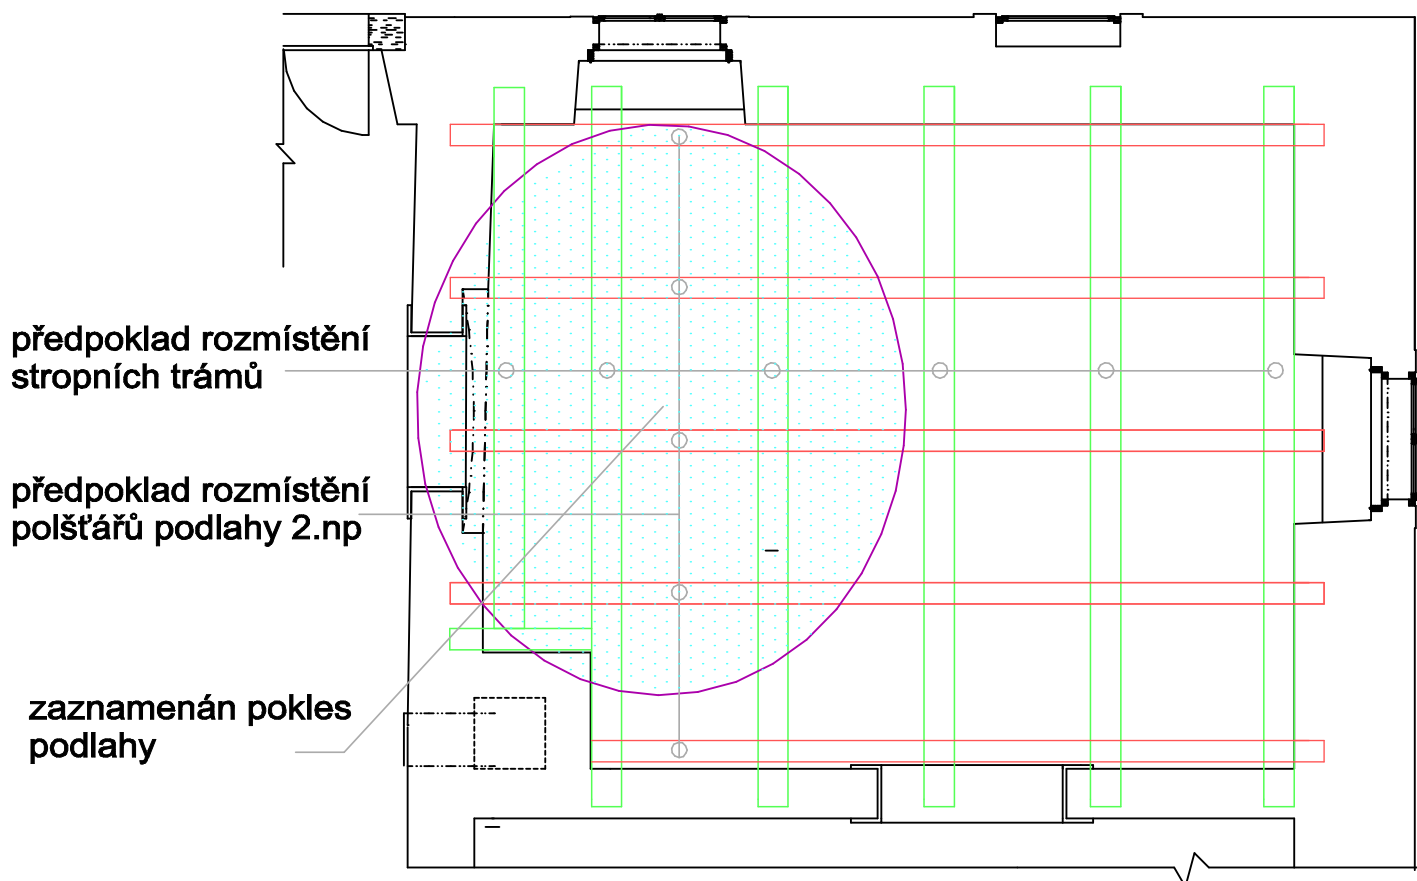


V případě zastižení destrukce "polštářů" - budou prvky plně nahrazeny
předpoklad : 120/120mm dl. celkem 12m

Sanace stropních trámů bude provedena osekáním napadené části a zesilení oboustrannými příložkami se svorníky

předpoklad : sanace 3ks trámů, příložky 100/240mm dl. 4m, ks 6. Svorníky d=14mm á 500mm ve dvou řadách

ŘEZ



destruovaný stropní trám
svorníky

oboustranná příložka
alt. jednostranná příložka 140/220

VŠECHNY OBNAŽENÉ STÁVAJÍCÍ A NOVÉ DŘEV. PRVKY BUDOU OPATŘENY FUNGICIDNÍM A INSEKTICIDNÍM PROSTŘEDKEM

POZNÁMKA

V místn. č. 2.02 je zaznamenán pokles podlahy

Vzhledem k provozu muzea, nebylo možné provést odkrytí konstrukce stropu.

Na výkrese je zobrazen předpoklad rozmístění stropních trámů a návrh sanace stropu, který bude upřesněn po odkrytí nosné konstrukce!!!

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTRLOVAL	Ing. Jan CHALOUPSKÝ Projekty, průzkumy a posudky staveb U Hřiště 639 Trutnov	
ING. CHALOUPSKÝ	M.BARTOŠOVÁ	ING. CHALOUPSKÝ		
OBJEDNATEL: Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí				
AKCE: Paseky nad Jizerou č.p. 121 Krkonošské muzeum I. etapa: udržovací práce objektu			FORMÁT	1 A4
			DATUM	05/2016
			ÚČEL	projekt
			ČÍSLO ZAK.	4785/16
			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
OBSAH: Sanace části stropu nad 1.np			1: 50	B.22.