




Detail 02 a

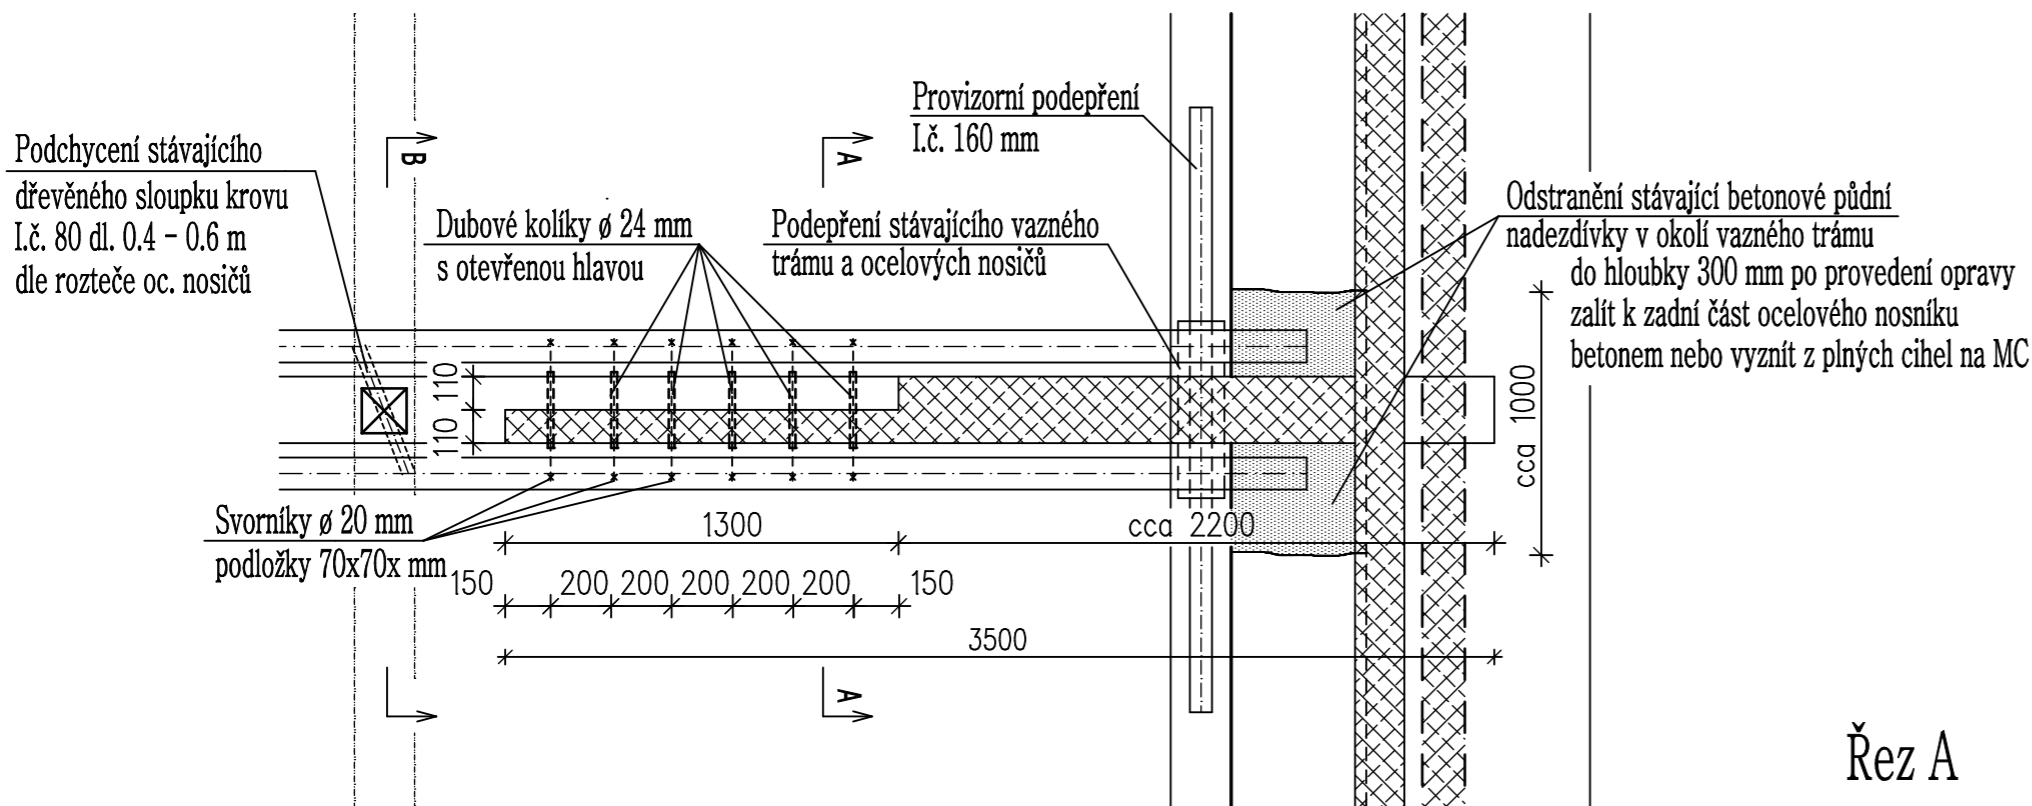

Řez A

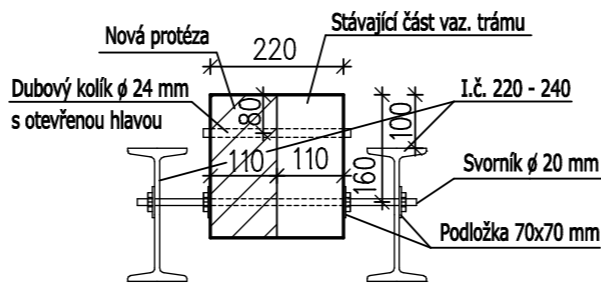


Oprava již sanovaného vazného trámu – špatně provedené spojení konec napaden dřevok. houbou – odstranit poškozenou protězu. spojení nové protězy a stávající vazného trámu lepením + zajistit dubovými kolíky a svorníky – min. 7ks

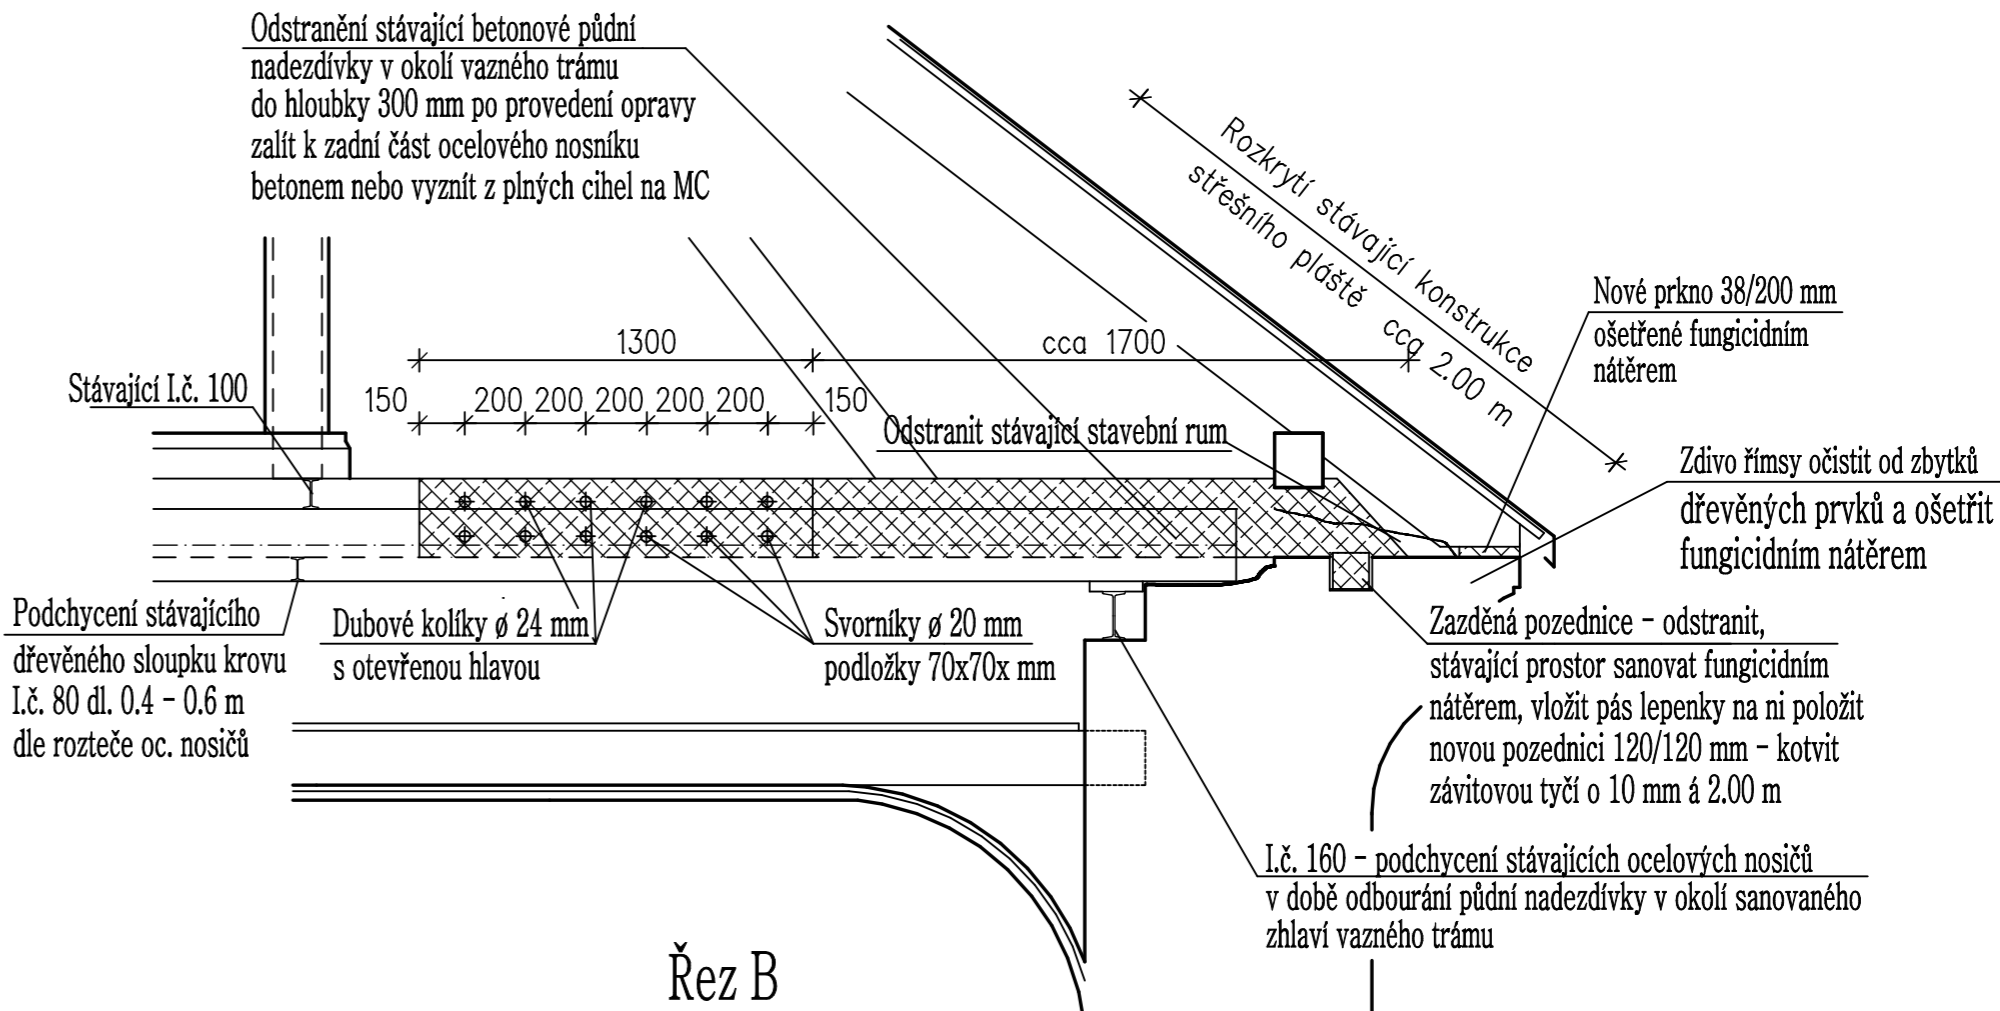

K lepení nutno použít lepidlo o vyšší pevnosti než je pevnost dřeva ve smyku a v příčném tahu. Lepidlo musí být aplikováno na dřevo o vlhkosti do 15%, při teplotě nad 16st.C.. Spára musí být kontaktní.

Detail 02 b

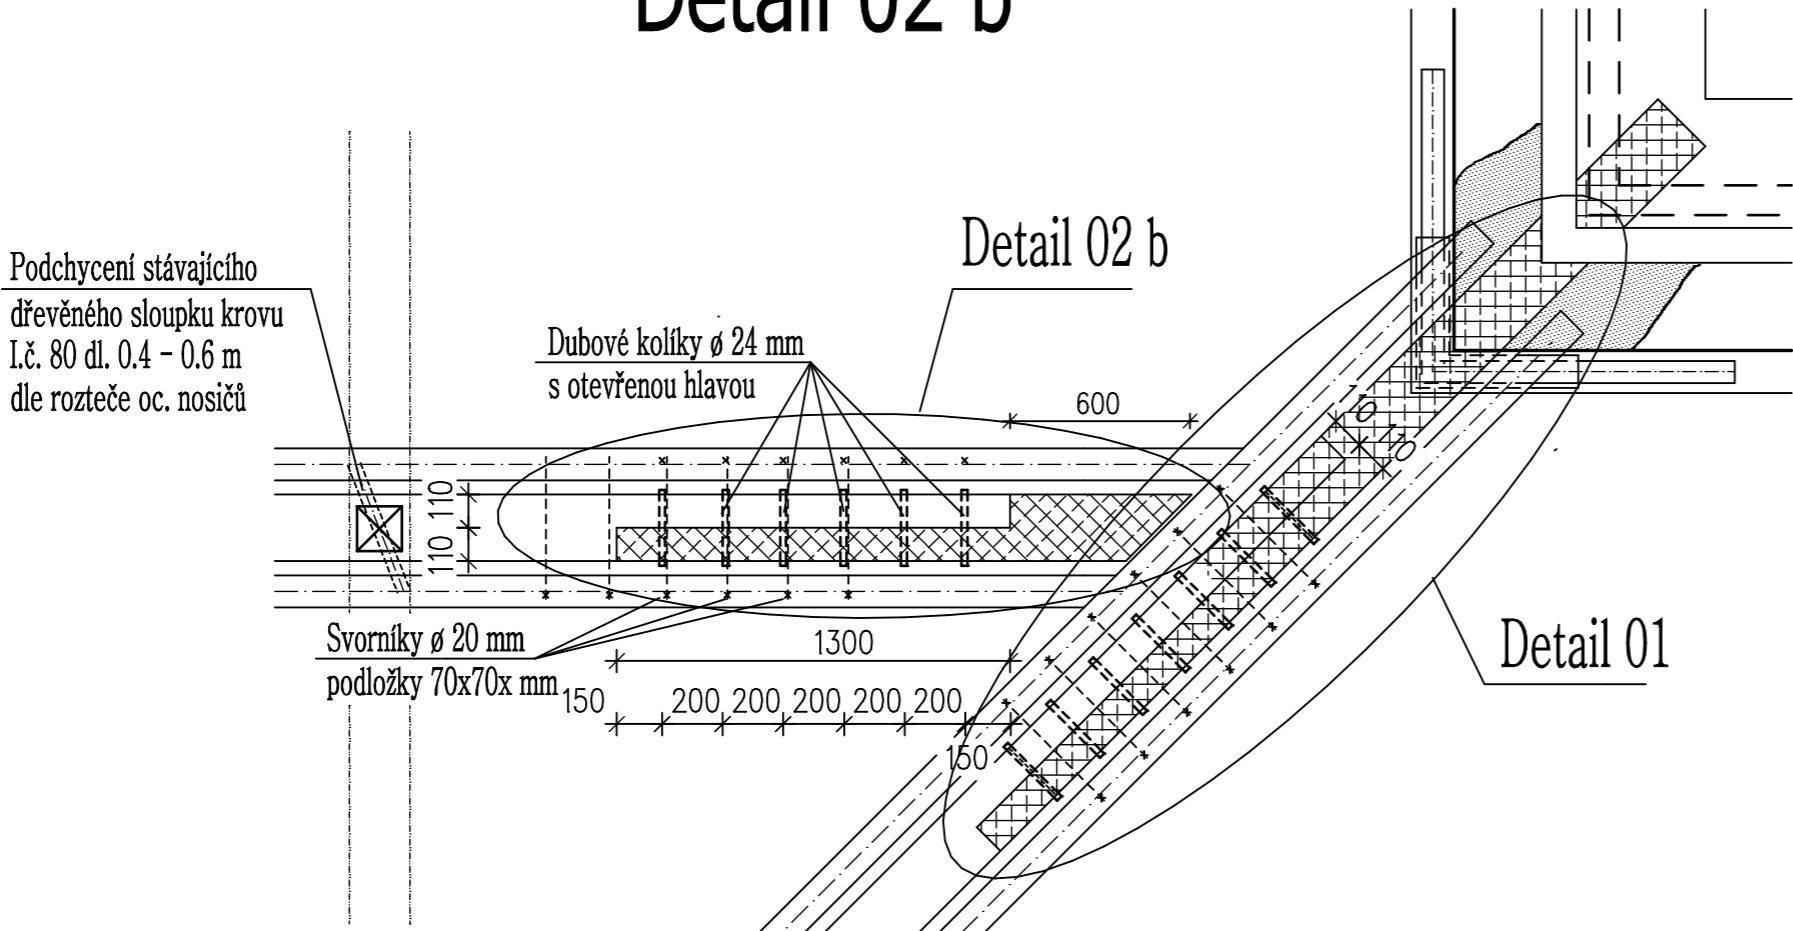

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Jan CHALOUPSKÝ Projekt, průzkumy a posudky st. U Hřiště 639 Trutnov	
ING. CHALOUPSKÝ	M.BARTOŠOVÁ	ING. CHALOUPSKÝ		
OBJEDNATEL: Správa KRNP, Dobrovského 3, 543 01, Vrchlabí			FORMÁT	8 A4
AKCE : Vrchlabí – Krkonošské muzeum Areál bývalého kláštera augustiniánů Oprava stropu nad 2.NP a krovu Projekt pro ohlášení udrožovacích prací na kulturní památce			DATUM	06/2015
			ÚČEL	Projekt
			ČÍS.ZAK.	4548/15
			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
OBSAH : Oprava krovu – Detail 02a, 02b			1 : 50	D.1.1.b.12.