

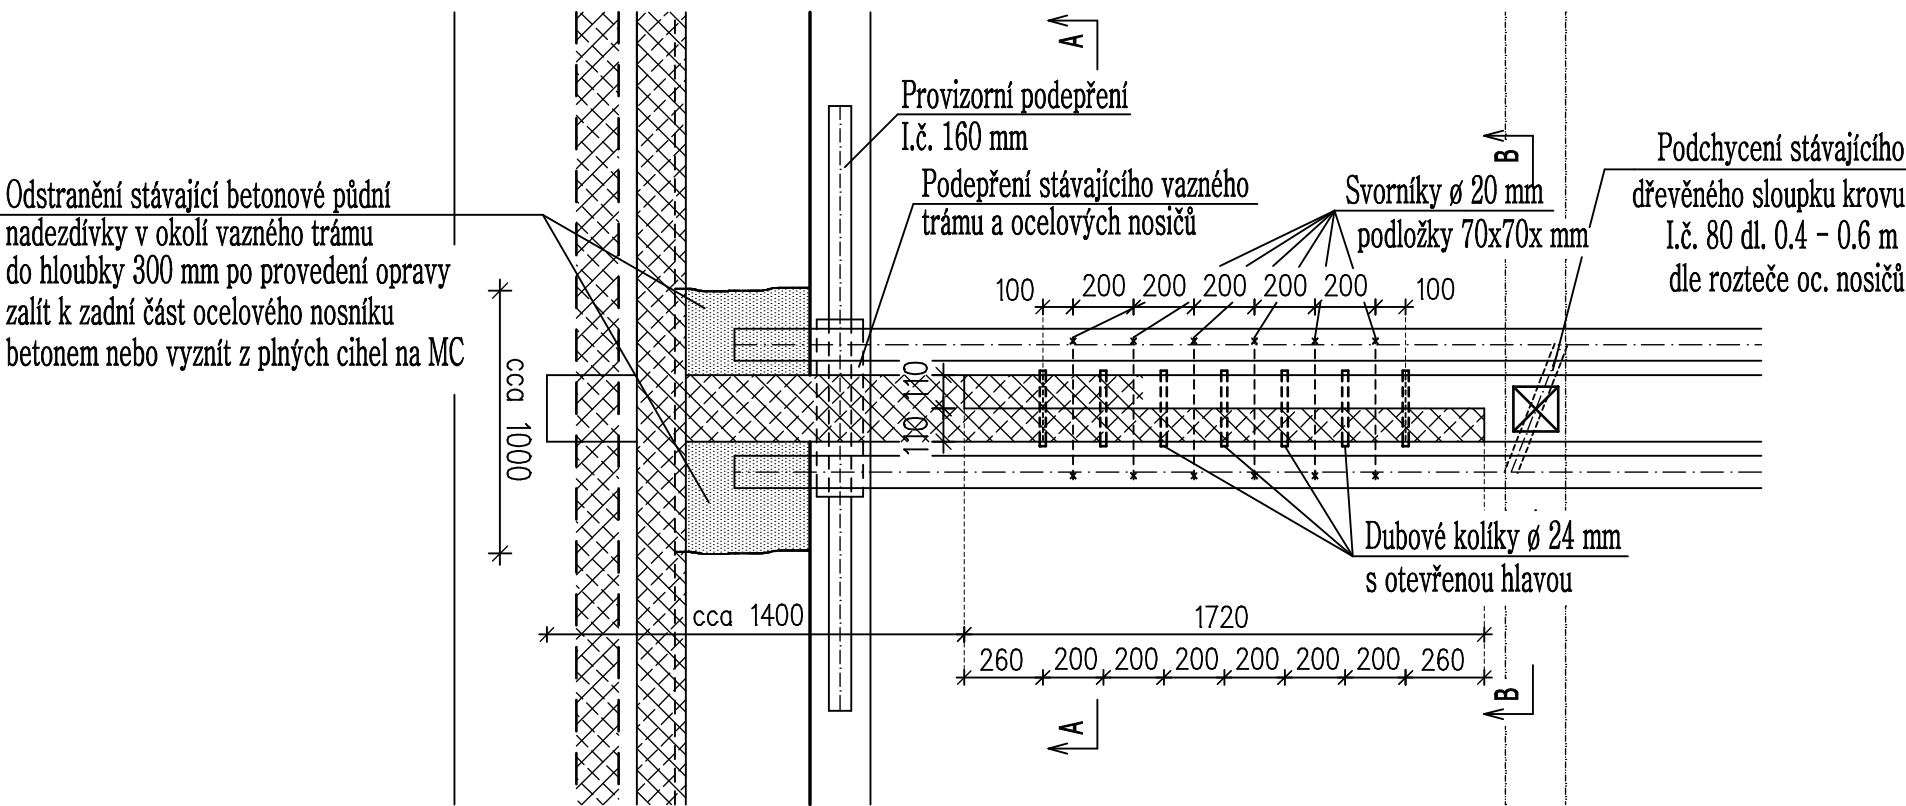


Detail 01

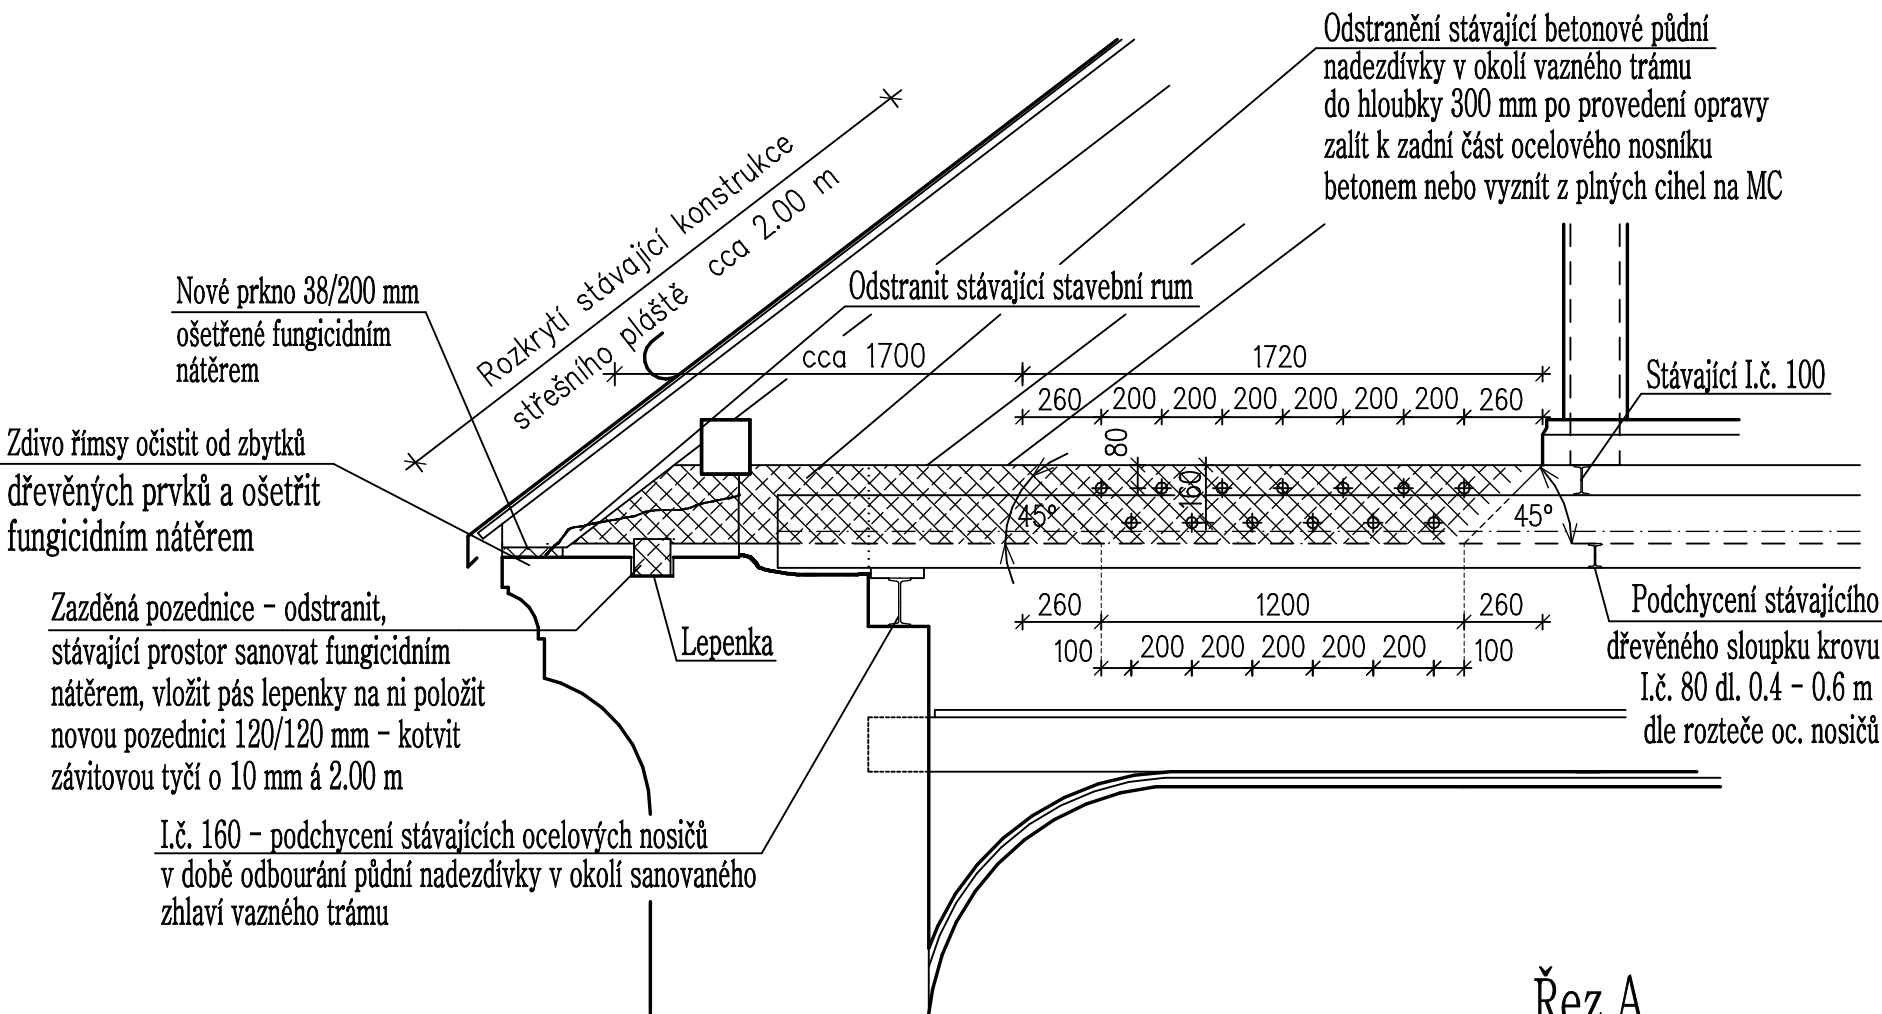


Řez A

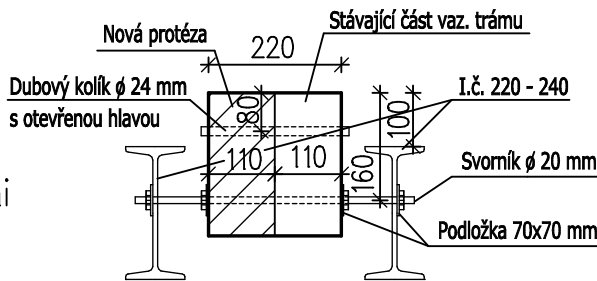


Oprava napadeného zhlaví stávajícího vazného trámu
spojení nové protězy a stávající vazného trámu lepením + zajistit dubovými
kolíky – min. 7ks a svorníky 6Ks

Řez B

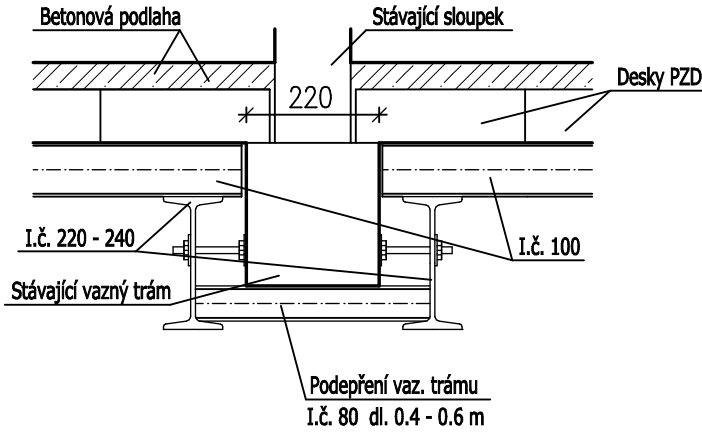


K lepení nutno použít lepidlo o vyšší pevnosti než je pevnost dřeva
ve smyku a v příčném tahu. Lepidlo musí být aplikováno na dřevo o vlhkosti
do 15%, při teplotě nad 16st.C.. Spára musí být kontaktní.

Detail 03 a

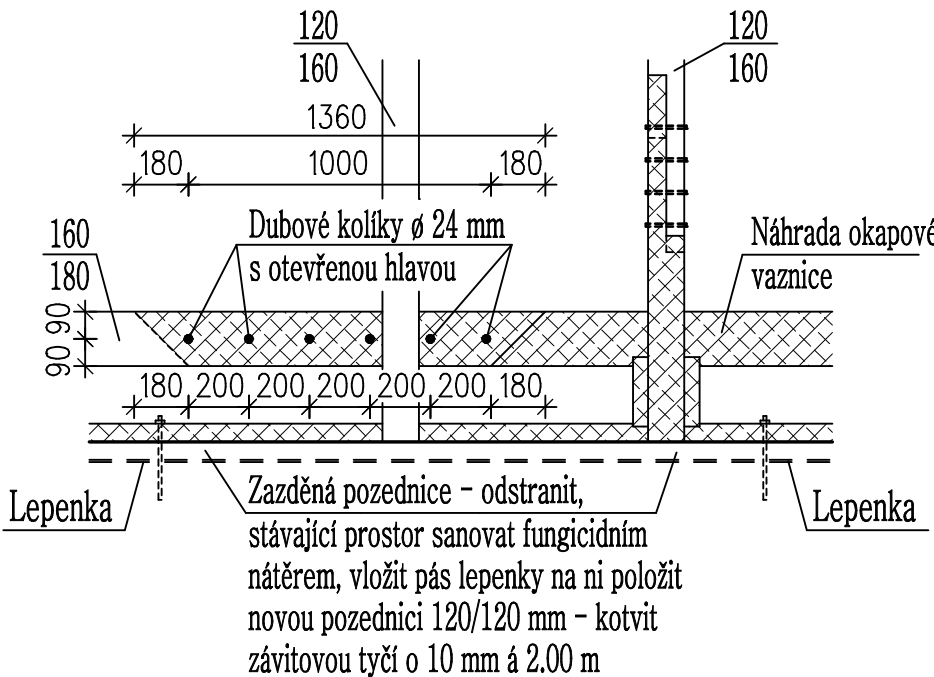

Sanace poškozené části spodní vaznice lepenou protézou
zajistit dubovými kolíky – min. 6ks u spojení mimo vazný trám.
Nad vazným trámem spojení lepením + 2ks dubové kolíky

Detail 03 b

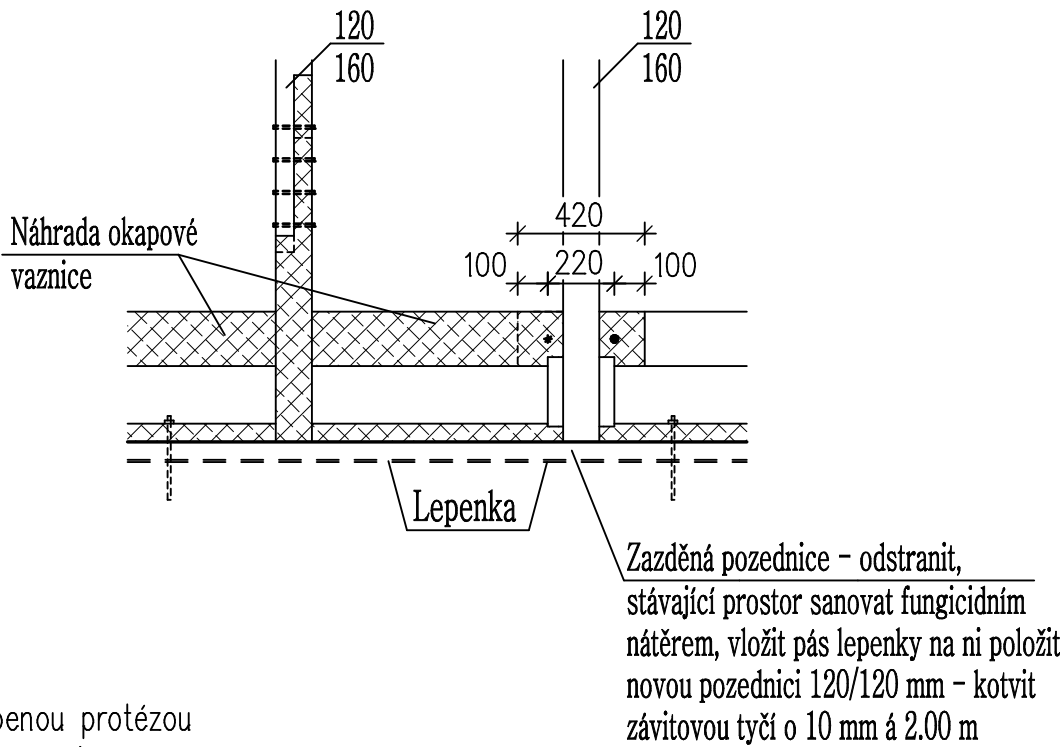

K lepení nutno použít lepidlo o vyšší pevnosti než je pevnost dřeva
ve smyku a v příčném tahu. Lepidlo musí být aplikováno na dřevo o vlhkosti
do 15%, při teplotě nad 16st.C.. Spára musí být kontaktní.

ZODP,PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Jan CHALOUPSKÝ Projekty, průzkumy a posudky st. U Hříště 639 Trutnov	
ING. CHALOUPSKÝ	M.BARTOŠOVÁ	ING. CHALOUPSKÝ		
OBJEDNATEL: Správa KRNP, Dobrovského 3, 543 01, Vrchlabí			FORMÁT	8 A4
AKCE : Vrchlabí – Krkonošské muzeum Areal bývalého kláštera augustiniánů Oprava stropu nad 2.NP a krovu Projekt pro ohlášení udrzovacích prací na kulturní památce			DATUM	06/2015
			ÚČEL	Projekt
			Čís.ZAK.	4548/15
OBSAH : Oprava krovu – Detail 01, 03a a 03b			Č. VÝKRESU	D.1.1.b.11.